



DOLLE®


Montagevejledning

Vandret facadebeklædning

Opdateret d. 26. august 2019. Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer.



Eksempel på opbygning af vandret facadebeklædning

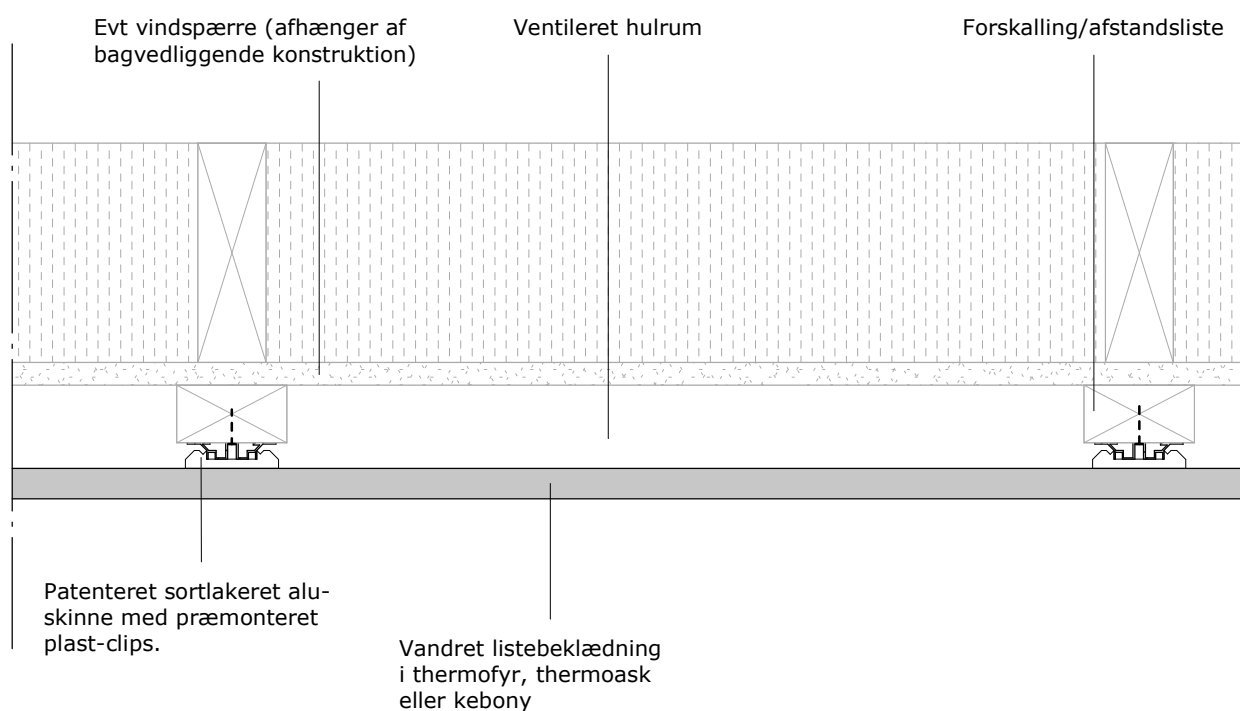

1

Værktøj & materialer du skal bruge


- › Skruemaskine
- › Laser, murersnor eller kridtsnor
- › i-CLiPS skinner
- › Vejrbestandige skruer
- › Tømmestok og blyant
- › i-CLiPS facadebeklædning

OBS.


Før montage af beklædning, udfør ønsket konstruktion bag beklædningen (vindspærre i ønsket farve, mur, forskalling osv.)

2**Montage af skinner**


Opmål og opbyg en passende bagkonstruktion på facaden, og benyt evt. vindspærre.

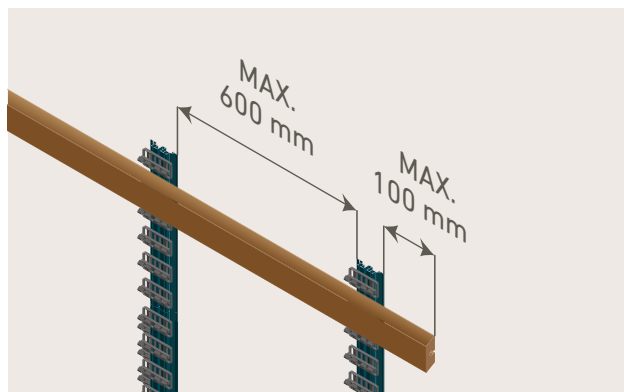


Placer skinnerne med en max. afstand på 600 mm, og max. 100 mm fra enderne.

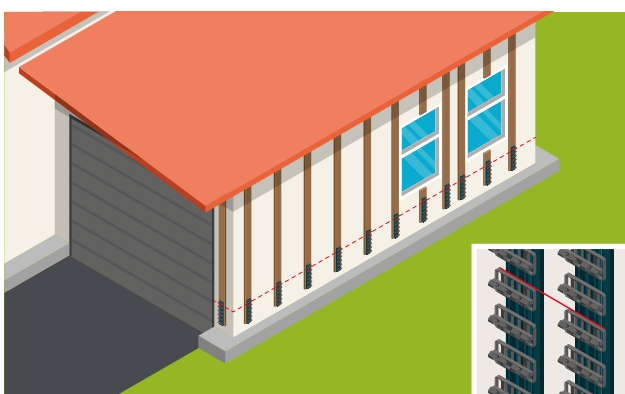


Afmærk med en kridtsnor eller andet, på tværs af reglarne, således at alle clips starter på linje.

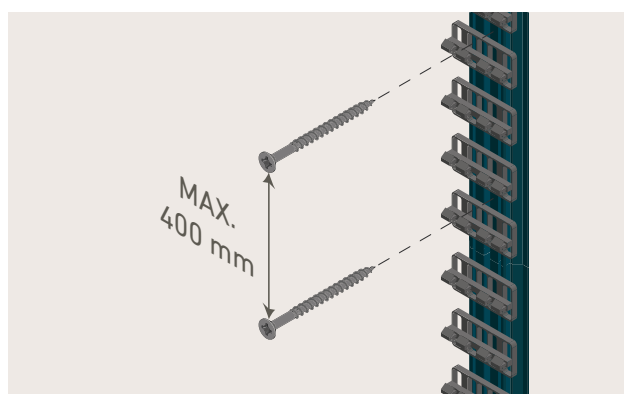

Fastgør skinnerne med max. 400 mm mellem skrueene. Forbor og benyt vejrbestandige skrue.

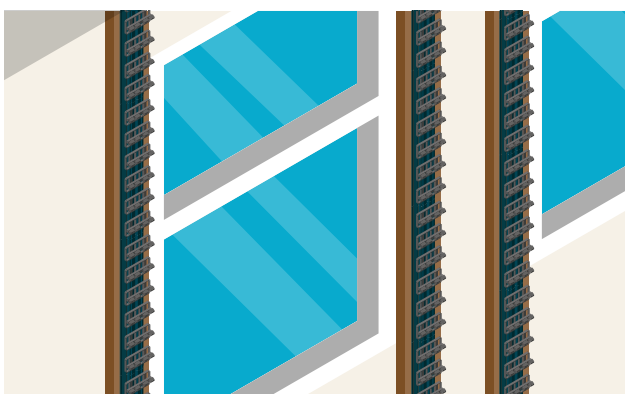

Ved vinduer monteres skinner på hver side af karmen.

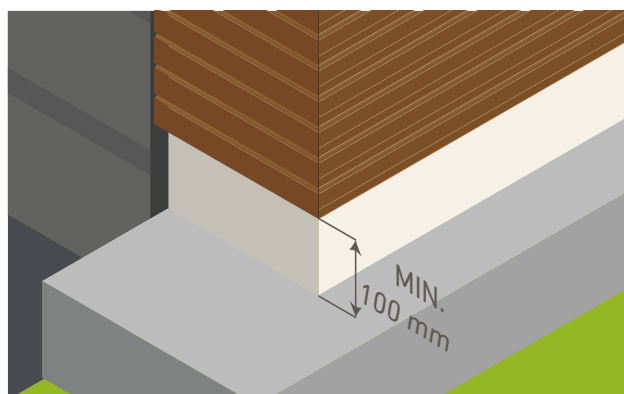


Der skal min. være 100 mm afstand mellem nederste liste og belægning.

3 Montage af listerne




Hold listerne op på clipsene, tryk ind og klik fast.

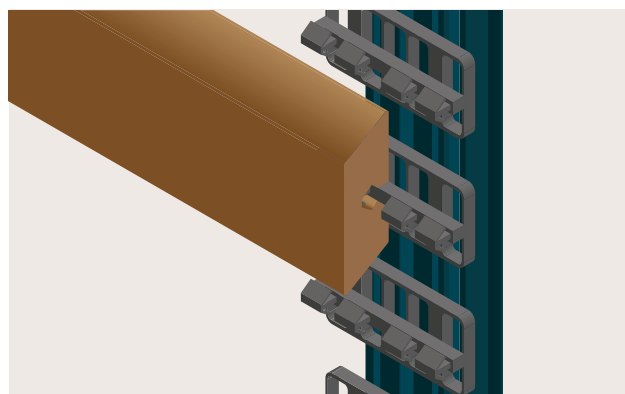


Listerne skal altid samles over en clips.

4 Udvendig og indvendig hjørnesamling

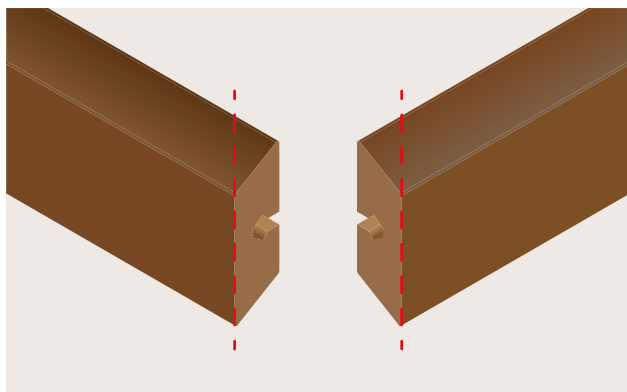

Ved hjørnesamlinger skæres listerne i smig.

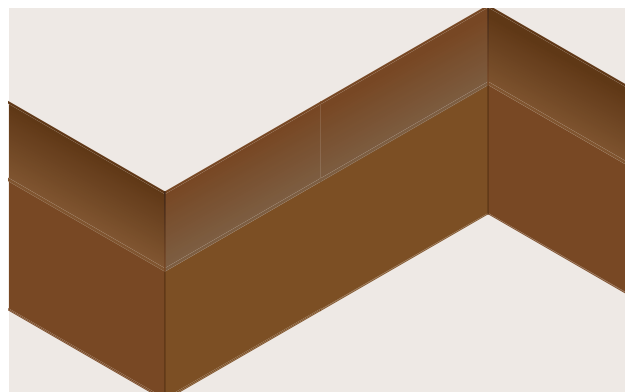

Listerne kan samles helt eller med afstand mellem.

5 Færdig



Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål til montagevejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 99 53 53 53

Mandag - Torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 15.00

Lørdag - Søndag: Lukket